

AKTUALIZÁCIA FW IP KAMIER

bezpečnostná zraniteľnosť IP kamier



Vážení obchodní partneri,

prinášame vám informáciu o možnej bezpečnostnej zraniteľnosti vybraných IP kamier HIKVISION.

Popis

Zhrnutie

Výrobca identifikoval bezpečnostnú chybu v kóde firmware-u špecifických IP kamier.

Prejav

Prípadný útočníci, môžu zneužiť túto bezpečnostnú chybu, čím by mohli získať používateľský prístup do zariadenia a manipulovať s informáciami o zariadení.

Riešenie

Aktualizovať IP kamery minimálne na firmware uvedený v tabuľke. (môže byť aj vyššia verzia firmware-u)

Zariadenia	Verzie obsahujúce chybu	Verzie opravujúce chybu	Link
DS-2CD2xx2F-I Séria	V5.2.0 build 140721 až V5.4.0 build 160530	V5.4.41 build 170310	firmware
DS-2CD2xx0 Séria	V5.2.0 build 140721 až V5.4.4 build 161107	V5.4.41 build 170309	firmware
DS-2CD4x2xFWD Séria	V5.2.0 build 140721 až V5.4.0 build 160414	V5.4.41 build 170310	firmware
DS-2CD4xx5 Séria	V5.2.0 build 140721 až V5.4.0 build 160421	V5.4.41 build 170309	firmware
DS-2CD2xx2FWD Séria	V5.3.1 build 150410 až V5.4.4 build 161125	V5.4.41 build 170309	firmware
DS-2DEx Séria	V5.2.0 build 140807 až V5.3.9 build 150910	V5.4.41 build 170309	firmware
DS-2DFx Séria	V5.2.0 build 140805 až V5.4.5 build 160928	V5.4.41 build 170309	firmware

Technická podpora Express Alarm Slovakia <http://express-alarm.sk/>